

Guida all'installazione per lo scanner ScanMate i1120

Istruzioni aggiuntive si trovano nella Guida dell'utente e nella documentazione di riferimento.

Contenuto dell'imballaggio

- Scanner Kodak ScanMate i1120
- Gruppo cavi di alimentazione
- Alimentatore
- Vassoio di entrata e vassoio di uscita
- Cavo USB 2.0

- Kit di benvenuto:
 - CD di installazione e delle applicazioni
 - Guida dell'utente stampata in lingua inglese
 - Schede di registrazione

- Guide di riferimento rapide stampate
- Guide all'installazione stampate
- Schede di assistenza
- Opuscoli vari

1

Installare il software/ verificare la porta USB

- Inserire il CD di *Installazione dello scanner Kodak* nella relativa unità.
- Selezionare **Installa il software dello scanner** e seguire le istruzioni visualizzate.




- Al termine dell'installazione selezionare **Test USB** per verificare la porta USB e seguire le istruzioni visualizzate.

2

Installazione del vassoio di entrata

- Installare le due parti del vassoio di entrata allineandole con le fessure e facendole scattare in sede.

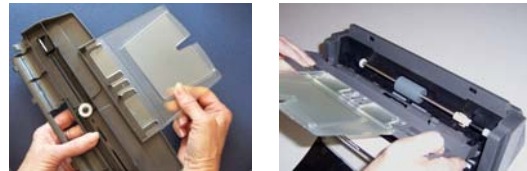

- Aprire il coperchio dello scanner.
- Individuare ed allineare le quattro linguette sul vassoio di entrata con le fessure sullo scanner.
- Quando le linguette e le fessure sono in posizione, ruotare il vassoio di entrata verso la parte posteriore dello scanner fino a quando non scatta in sede.

3

Installazione del vassoio di uscita

- Individuare le fessure del vassoio di uscita sullo scanner.
- Allineare i perni del vassoio di uscita con le fessure e abbassare il vassoio di uscita per bloccarlo in posizione.



4

Installare il cavo di alimentazione

- Scegliere il cavo di alimentazione CA adatto al Paese in cui si risiede fra quelli forniti con lo scanner.
- Collegare all'alimentatore il cavo di alimentazione adatto al tipo di voltaggio in uso.
- Inserire il cavo di alimentazione dal lato dell'alimentatore nella porta di alimentazione dello scanner.



- Collegare l'altra estremità del cavo di alimentazione alla presa a muro.

5

Installare il cavo USB

- Collegare il cavo USB tra lo scanner e il PC.



NOTA: Prima dell'accensione, accertarsi di avere installato il software (Passaggio 1).

6

Accensione

- Premere l'interruttore di accensione sul retro dello scanner per accendere lo scanner (I).




Quando lo scanner viene acceso, l'indicatore verde lampeggia e viene effettuata una serie di test. Seguire le istruzioni visualizzate.

Al completamento della procedura di installazione e quando lo scanner è pronto all'uso, la spia LED smette di lampeggiare e rimane verde. Nella finestra delle funzioni viene visualizzato il numero 1.

7

Riconoscimento dello scanner da parte del software

A questo punto lo scanner verrà rilevato automaticamente dal sistema operativo.

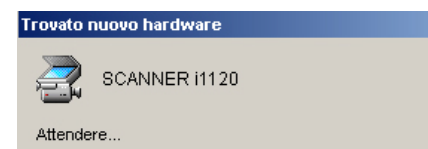

NOTA: Queste schermate possono variare a seconda del sistema operativo in uso. Utilizzare il software desiderato per gestire lo scanner.

8

Configurazione di una scansione di prova

- Posizionare un documento da acquisire nel vassoio di entrata.
- Selezionare **Start>Programmi>Kodak>Document Imaging>Scan Validation Tool**. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Scan Validation Tool.
- Selezionare **TWAIN** come tipo di driver e **Scanner Kodak: i1120** come driver. Verrà visualizzata la finestra di dialogo Scan Validation Tool:



9

Scansione di un'immagine/verifica

- Se la finestra del visualizzatore di immagini non è aperta, fare clic su uno dei pulsanti **Visualizza**.
- Fare clic sull'icona **Avvio**. Il documento acquisito verrà visualizzato nella finestra del visualizzatore delle immagini.

Se la scansione del documento risulta corretta, il processo di installazione e verifica dello scanner è terminato. **Complimenti!**

A questo punto è possibile installare il software di scansione di terze parti che si desidera utilizzare con lo scanner.

Se la scansione del documento non risulta corretta, consultare la Guida dell'utente relativa allo scanner *Kodak ScanMate i1120* per ulteriori informazioni.